БО-16-24 Fullkit Бокс оптический настенный (на опору), портов 24 SC, до 24 волокон

Инструкция по применению.

1. Откройте две эластичные застежки коробки, используйте ключ, чтобы открыть коробку.



2a. Сплиттер PLC (Сплиттер планарного типа): установите адаптеры в стойку.



2b. PLC панель: вставьте сплиттер и зафиксируйте его тяговым замком.

Сплиттеры PLC используются для равномерного разделения одного или двух оптических сигналов на несколько оптических сигналов. Сплиттеры PLC — это пассивные оптические устройства, которые широко используются в пассивных оптических сетях. (PON) путем подключения к главному распределительному шкафу (MDF).

Панель PLC представляет собой специальный стальной ящик, содержащий электрические компоненты, необходимые для работы заводского оборудования или технологического процесса. PLC означает программируемый логический контроллер, промышленный защищенный компьютер, который обычно находится внутри заводских панелей управления.

2)

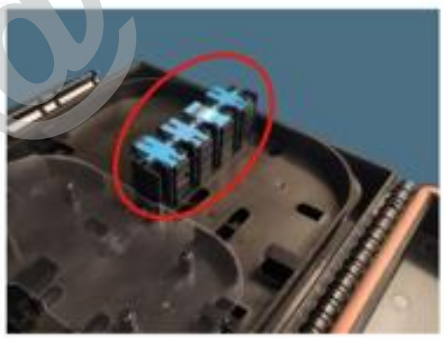



3. Зачистите кабель, снимите внешнюю и внутреннюю оболочки, освободите трубку, очистите и удалите масляную пасту из кабеля, оставьте 1-1,6 м длины оголенного волокна и стальной сердечник 30-50 мм; после того, как кабель введен в коробку, зафиксируйте его, нажав на

@ VOLSMART.RU

кабельный зажим (в зависимости от размера кабеля выберите, использовать или нет кабельную прокладку), и затяните его с помощью армированного сердечника: наденьте защитную трубку для оголенного волокна, проведите волокно в заднюю часть откидной панели и намотайте его, поместите конец волокна в слот для сращивания.

4.



4a) Сплиттер PLC: вставьте PLC в слот на обратной части откидной планки, после намотки исходящих волокон и вставки концов оптоволокна в адаптеры на передней панели перекидной панели ; тем временем сверните входящее волокно и вставьте конец волокна в адаптер внизу, другая сторона адаптера подключается к пигтейлу; завести пигтейл в разъем для сращивания (слот) на задней стороне откидной панели и соедините её с входящим кабелем, а затем закрепите резиновую прокладку, чтобы предотвратить разъединение и выпадение.

4b) PLC панель: вставьте кабельный вывод во вход PLC, вставьте другой конец кабеля в разъем для сращивания на задней стороне откидной панели и соедините его с входящим кабелем, а затем закрепите резиновую прокладку. чтобы предотвратить разъединение.

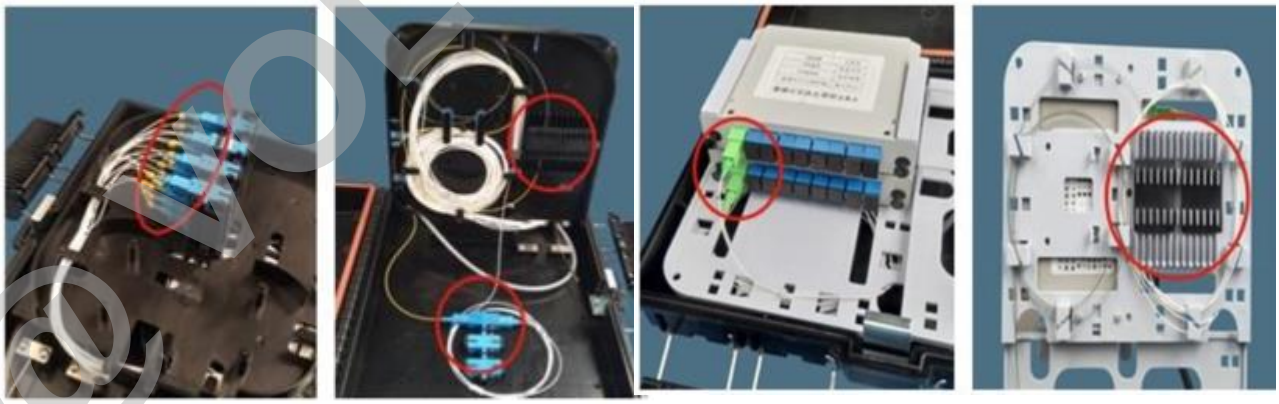

© VOLSMART.RU